

Дефектный Акт № 6-09.2022

Комиссия ООО «ДСК» в составе:

Председатель комиссии:

Главный инженер Кочубей М.И.

Члены комиссии:

Начальник НшУЭС Ясинский С.Е.

Начальник ПТО Высоцкий Д.С.

В период с 09.09.2022 по 31.10.2022 провела обследование электросетевого объекта с целью определения необходимости проведения регламентных ремонтных работ, объемов и сроков выполнения данных работ.

Наименования объекта: **ВЛ-35кВ «Гундоровская» - «НС-3»**

Местонахождение: **Ростовская область, Каменск-Шахтинский р-он**

В ходе обследования вышеуказанного объекта выявлены дефекты и неисправности и занесены в Листы осмотра от 09.09.2022, 31.10.2022

Выводы по результатам работы комиссии:

1. Состояние обследованного объекта по результатам визуальной оценки находится в ненадлежащем состоянии, морально и физически устарело.

2. Включить перечисленные работы в график ППР на 2023-2025 годов с привлечением специализированных подрядных организаций.

№ п/п	Наименование работ, мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
2	Замена опоры СВ-164 (трёхстоечные)	шт.	7	Акт осмотра 09.09.2022
3	Замена опоры СВ-164 (одностоечные)	шт.	40	Акт осмотра 09.09.2022
5	Замена тросовых оттяжек, креплений и регулирующих устройств.	комплект	17	Акт осмотра 09.09.2022
6	Замена грозатроса	км	По всей строительной длине ВЛ	Акт осмотра 09.09.2022
7	Обрезка ДКР в охранной зоны ВЛ и утилизация порубочных остатков	км	2	Акт осмотра 31.10.2022
8	Нанесение нумерации опор и знаков безопасность	шт.	132	Акт осмотра 09.09.2022
9	Замена опоры СВ-164 (трёхстоечные)	шт	2	Аварийные
10	Замена линейных проводов	км	7.4	Аварийное

Подписи комиссии:

Главный инженер Кочубей М.И.

Начальник НшУЭС Ясинский С.Е.

Начальник ПТО Высоцкий Д.С.

Общество с ограниченной ответственностью «Донская сетевая компания»
ООО «ДСК»

ЛИСТОК ОСМОТРА

ВЛ-35 кВ

Дисп. наим. ВЛ-35кВ от ПС «Гундоровская» до ПС «НС-3»

Вид осмотра Плановый осмотр

Номер опоры	Замеченные неисправности
1,2	Наличие деревьев и кустарников Расстояние от кроны деревьев до проводов менее допустимого
3,4	Наличие деревьев и кустарников Расстояние от кроны деревьев до проводов менее допустимого
12,13,14,15,16	Наличие деревьев и кустарников
17-18	Расстояние от кроны деревьев до проводов менее допустимого
40	Наличие деревьев и кустарников

Осмотр произведен от опоры № 31 до опоры № 40

" 31 " 10 20 22 г.

Галченко АН

ф.и.о.

Галченко АН

подпись

Листок осмотра принял

Подпись
" 31 " 10 20 22 г.

Александров ОЕ

ЛИСТОК ОСМОТРА

ВЛ-35 кВ

Дисп. наим. ВЛ 35кВ от пс Гундоровская до «НС-3»

Вид осмотра **Выборочный осмотр ИТР**[illegible]

Осмотр произведен от опоры № 681 до опоры № 732

"21" 07 2028г.

ф.и.о.

ПОДПИСЬ

Листок осмотра принял

Подпись

" " 20 Г.

ЛИСТОК ОСМОТРА

ВЛ-35 кВ

Дисп. наим. ВЛ 35кВ от пс Гундоровская до «НС-3»

Вид осмотра Верховой осмотр

[illegible]

Осмотр произведен от опоры № 1 до опоры № 610

"01" 07-20 22 Леонид Се В. С.
ф.и.о. подпись

Листок осмотра принял

Подпись

" " 20 Г.

Общество с ограниченной ответственностью «Донская сетевая компания»
ООО «ДСК»

ЛИСТОК ОСМОТРА

ВЛ-35 кВ

Дисп. наим. ВЛ-35кВ от ПС «Гундоровская» до ПС «НС-3»

Вид осмотра Плановый осмотр

Номер опоры	Замеченные неисправности
1-132	Отсутствует нумерация опор
1,2	(Трехстоечная) Растрескивание, сколы бетона у основания
3,4	Раковины и сквозные отверстия площадью более 25мм ²
6,7,8	Трещины шириной 0,3-0,6мм, раковины и сколы бетона с оголением арматуры
9	(Трехстоечная) Трещины шириной 0,3-0,6мм
12,13,14,15,16	Растрескивание, сколы бетона у основания
17-18	Расстояние от кроны деревьев до проводов менее допустимого
21	(Трехстоечная) ослабление тяжения тросовых оттяжек
31	(Трехстоечная) Растрескивание, сколы бетона у основания, обрывы и ослабление тяжения тросовых оттяжек, наклон стойки ф. «С»
32,33,34,35,36	Поперечные трещины шириной раскрытия от 0,3 до 0,6 мм по всей поверхности бетона
6-16, 31-36	Сечение линейных проводов не соответствует проектным величинам (АС -120)
40, 43	Раковины и сквозные отверстия площадью более 25мм ²
47	Растрескивание, сколы бетона у основания, наклон стойки
49, 80	(Трехстоечная) ослабления тяжения тросовых оттяжек, растрескивания стойки опоры
86, 90	Трехстоечная) нет тросовых оттяжек
48.81,85,86,87	Трещины шириной 0,3-0,6мм, раковины и сколы бетона с оголением арматуры
91-131	Растрескивание бетона по всей поверхности, сколы бетона у основания
93,100,122,128,132	(Трехстоечная) нет тросовых оттяжек
85-100	Сечение линейных проводов не соответствует проектным величинам (АС -120)
1-6, 11-18, 21-36,54-69,123-125, 122-120	В пролете опор нет грозатроса

Осмотр произведен от опоры № 1 до опоры № 132

09 " 09 20 22 г.

Листок осмотра принял



Подпись

" 11 " 09 20 22 г.

Измайлов В.А.
Заместитель А.А.

подпись

Наталинич Н.И. УЗС Ясинский С.Е.

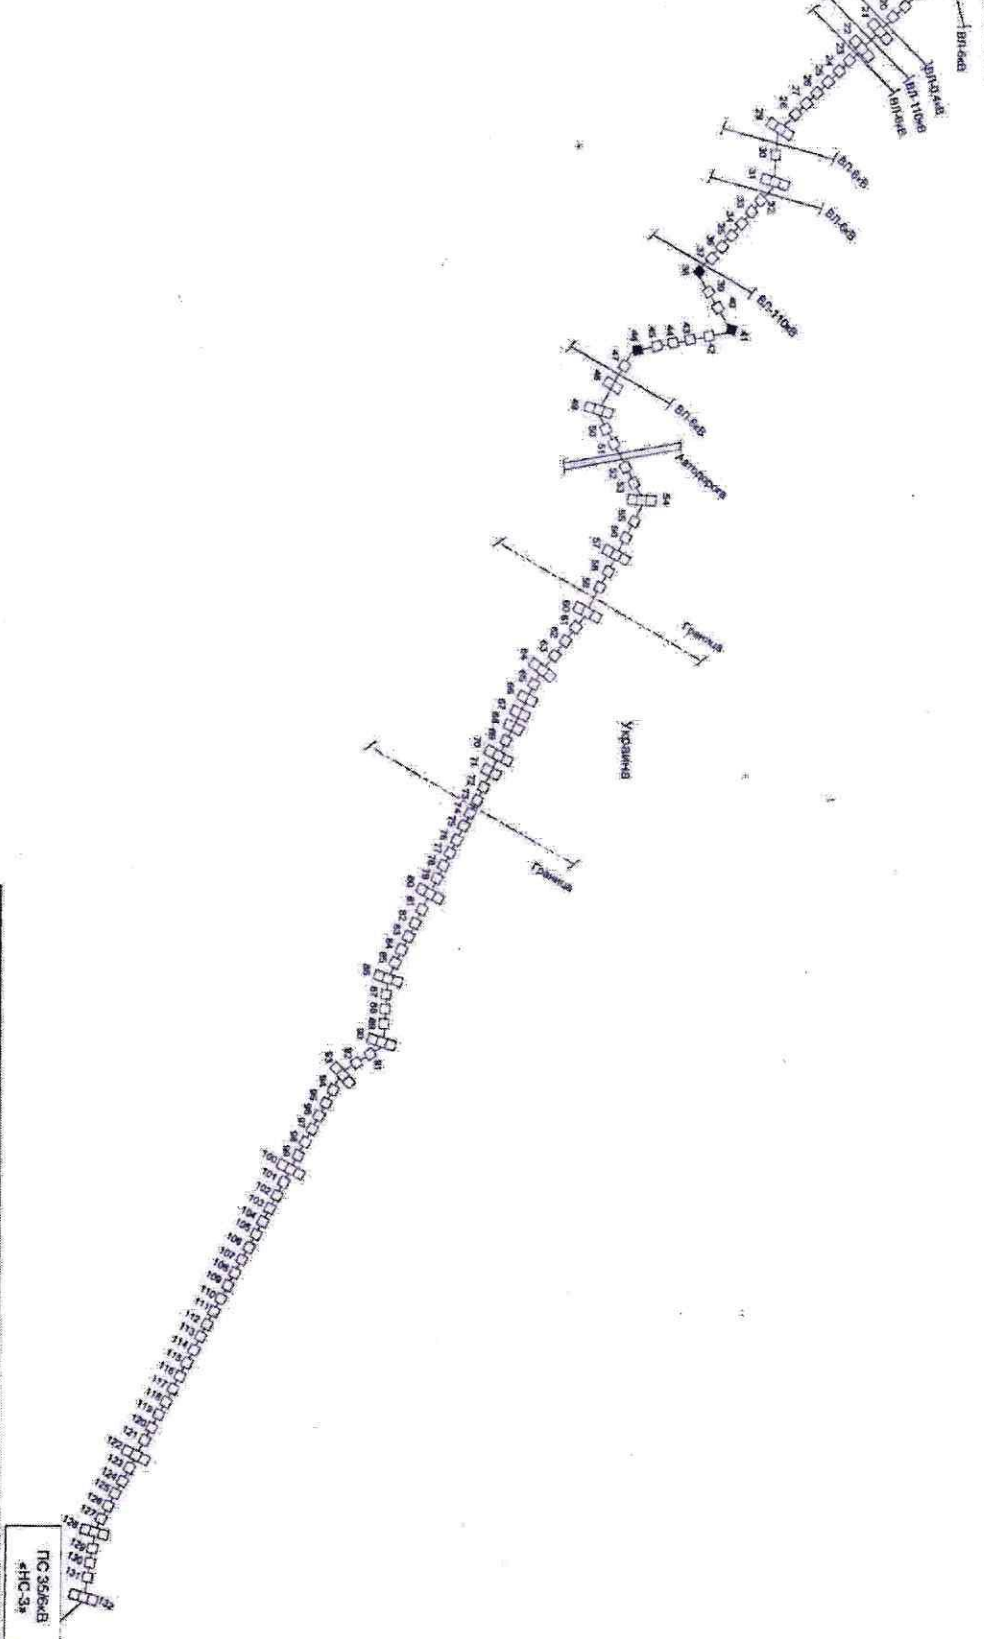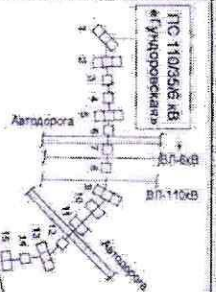

ТПС 35/10 кВ
«НС-3»

Оценка перспективности (Должность, Ф.И.О.)

Дата

Подпись

Общество с ограниченной ответственностью "Диалог-НП"

Протоколная схема ВЛ-35 кВ от ТПС «Удмуртская» до ТПС «НС-3»

Имя	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата	Лист	Листов
Утвердил	Главный инженер	Коробов М.И.				
Проектировал	Начальник УЭС	Якимов С.Е.				
Составил	Старший мастер	Николаев В.В.				